

## Autobase Plus MM – ремонт пятном / плавный переход

### Как опция: нанесение предварительного слоя Autobase Plus Blending Agent



Нанесение нанесите одинарный мокрый слой в качестве подложки, что упрощает окраску пятном на сложных цветах Autobase, склонных к образованию «ореолов» в зоне перехода.

Blending Agent должен быть нанесен перед нанесением базового слоя Autobase. Без необходимости не наносите Autobase Plus Blending Agent от края до края панели, это может повлиять на разницу в глянце свежеекрашенной панели и соседних панелей. Соблюдайте время межслойной выдержки для Blending Agent как указано в ТД.

Базовое покрытие Autobase должно быть нанесено внутрь зоны покрытой Blending Agent для достижения желаемого эффекта.

**Замечание:**

- Необходимо четко соблюдать время межслойной выдержки перед нанесением базового покрытия.

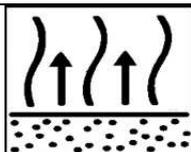
### Обратите внимание



Обеспыльте поверхность липкой салфеткой перед нанесением Autowave и лака.  
Используйте липкую салфетку между слоями Autobase удаления пыли.



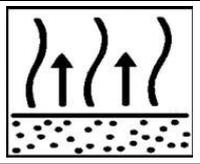
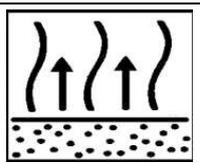
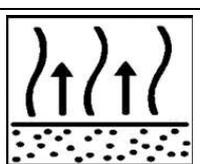
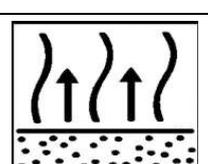
Наносите Autobase при рекомендованной температуре 20°C



Соблюдайте время межслойной выдержки как указано в ТД.  
Недостаточная выдержка перед нанесением лака может вызывать:

- Расслоение покрытия
- Помутнение лака

### Нанесение Autobase Plus MM (ремонт пятном)

	<p>1*1 один сплошной слой на зашлифованный участок.</p>		<p>До полного матовения слоя базового покрытия.</p>
	<p>1*1 один сплошной слой, выходя за границы предыдущего слоя. Закрывает всю зону ремонта.</p>		<p>До полного матовения слоя базового покрытия.</p>
	<p>Нанесите туманный/капельный слой при пониженном давлении и увеличенном расстоянии.</p>		<p>15 минут при 25°С.</p>
	<p>Используйте липкую салфетку при наличии сухого опила.</p>		<p>1*1 один сплошной слой лака ± 15 см не доходя до края панели. Для снижения разницы уровня глянца между свежеекрашенной панелью и соседними панелями.</p>
	<p>В соответствии с ТД на лак.</p>		<p>1*1 один сплошной слой лака на всю панель.</p>
<p>Добавьте 100% SRA к оставшейся смеси лака. В соответствии с ТД на лак.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода. Наносите в сторону от зоны перехода для снижения перепада. В соответствии с ТД на лак.</p>	
<p>Чистый SRA. Нанесите 1-3 слоя. В соответствии с ТД на лак.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода. В соответствии с ТД на лак.</p>	

### Autocryl Plus – ремонт пятном

#### Подготовка

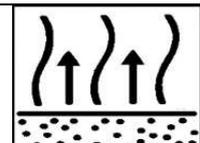
	<p>Шлифовка зоны ремонта на сухую с абразивом #P500 dry.</p>		<p>Шлифовка зоны ремонта с водой с водостойким абразивом #P1000 wet.</p>
---	--	--	--

	<p>Заматите зону перехода на оригинальном покрытии с применением Blend Prep на мокрой салфетке или губке.</p> <p>Обработайте достаточную площадь вблизи ремонтного участка до тех пор, пока оригинальное покрытие не станет матовым.</p>
---	--

	<p>Тщательно смойте остатки Blend Prep со всей панели с достаточным количеством чистой воды. Хорошо высушите панель.</p> <p>Тщательно обезжирьте всю панель перед маскированием.</p> <p>После маскирования еще раз обезжирьте ремонтную поверхность, предпочтительно комбинированное обезжиривание M850 затем M700.</p>
--	---

#### Нанесение

	<p>1*1 один сплошной слой на зону ремонта.</p>		<p>После небольшой выдержки нанесите второй слой, выходя за границы предыдущего.</p>
---	--	--	--

	<p>Окрашенная зона ремонта.</p>		<p>Время выдержки зависит от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температуры</li> <li>• Выбора продуктов</li> </ul>
---	---------------------------------	--	---

	<p>Добавьте 100% SRA в оставшуюся смесь Autocryl Plus.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода.</p> <p>В случае значительного перепыла нанесите сплошной слой на все пятно ремонта.</p>
--	--	--	---

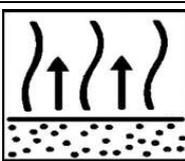
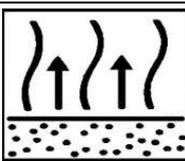
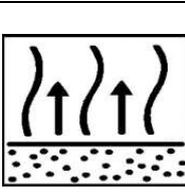
	<p>Чистый SRA.</p> <p>Нанесите 1-3 слоя.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода.</p> <p>SRA должен подрастворить оригинальное покрытие.</p>
--	--	--	--

## Autocryl Plus – плавный переход с применением Autocryl Plus A065

### Подготовка

	<p>Шлифовка зоны ремонта на сухую с абразивом #P500 dry.</p>		<p>Шлифовка зоны ремонта с водой с водостойким абразивом #P1000 wet.</p>
	<p>Обработайте оригинальное покрытие с тонкой (серой) матирующей губкой, пастой Blend Prep и водой. Обработайте всю панель до достижения равномерной матовости.</p>		
	<p>Заматите зону перехода на оригинальном покрытии с применением Blend Prep на мокрой салфетке или губке. Обработайте достаточную площадь вблизи ремонтного участка до тех пор, пока оригинальное покрытие не станет матовым.</p>		
	<p>Тщательно смойте остатки Blend Prep со всей панели с достаточным количеством чистой воды. Хорошо высушите панель.</p>		
	<p>Полировка прилегающей к зоне перехода поверхности абразивной не содержащей силиконов пастой. Чем чище поверхность вблизи зоны перехода, тем легче она отполируется после окрашивания.</p>		
	<p>Тщательно обезжирьте всю панель перед маскированием. После маскирования еще раз обезжирьте ремонтную поверхность, предпочтительно комбинированное обезжиривание M850 затем M700.</p>		

### Нанесение (переход с A065)

	<p>1*1 один сплошной слой на зону ремонта.</p>		<p>Время выдержки зависит от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температуры</li> <li>• Выбора продуктов</li> </ul>
	<p>1*1 один сплошной слой с выходом за границы предыдущего слоя. Убедитесь, что закрыта вся зашлифованная зона.</p>		<p>Сделайте достаточную межслойную выдержку. Для исключения избыточного разбавителя в промежуточных слоях.</p>
	<p>1*1 один тонкий сплошной слой смешанного Autocryl Plus A065 на зону цветового перехода.  Для плавного перехода от цветного слоя к прозрачному.</p>		<p>30 секунд - 1 минута В зависимости от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температуры</li> <li>• Выбора продуктов</li> </ul>
	<p>1*1 один сплошной слой на всю панель.</p>		
	<p>Добавьте 100% SRA в оставшуюся смесь.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода.  Наносите в сторону от зоны перехода для снижения перепыла.</p>
	<p>Чистый SRA.  Нанесите 1-3 слоя.</p>		<p>1*1 один сплошной слой на зону перехода.  SRA должен подрастворить оригинальное покрытие.</p>

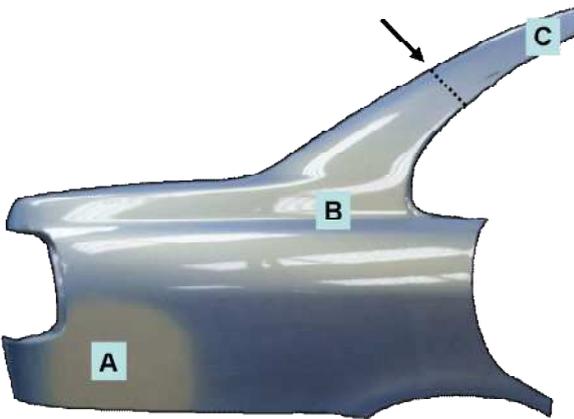
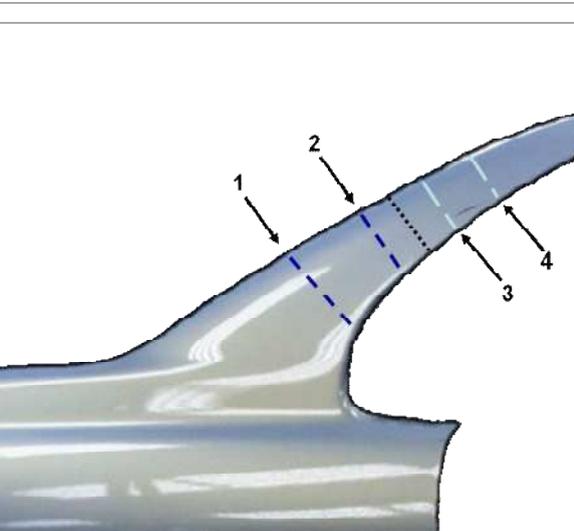
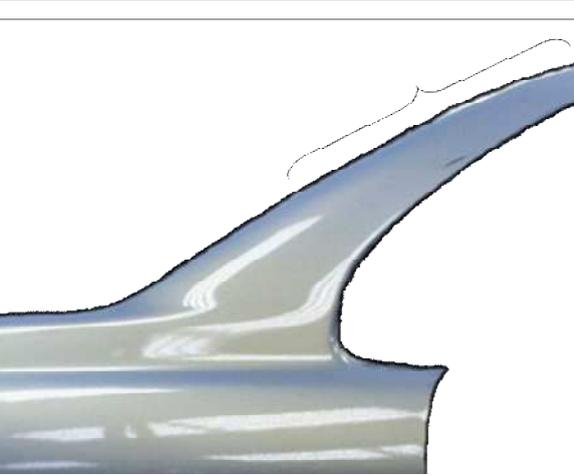
## Плавный переход по лаку. Подготовка и выполнение.

1.			<b>A: P500.</b> Шлифование зоны Colorbuild Plus.	
			<b>B: Scotch Brite &amp; Blend Prep</b> Матирование всей панели под переход по базе и лаку.	
			<b>C: Blend Prep на влажной губке</b> Обработка зоны перехода для оптимальной адгезии.	
			<b>M700</b> Тщательно очистите всю поверхность с M700 или другим подходящим очистителем.	
2.			<b>1:</b> Нанесение лака, первый слой до линии <b>№. 1.</b>	
			<b>2:</b> Нанесение лака, второй слой до линии <b>№. 2.</b>	
			<b>100:100</b> Добавьте в смешанный лак 100% SRA	
			<b>3:</b> Нанесите <u>один тонкий слой</u> смеси с выходом на заматированную область до линии <b>№. 3.</b>	
			Применение чистого SRA; финальные шаги. *Не обязательно: Оставьте небольшое количество предыдущей смеси в краскопульте; встряхните перед использованием.	
			<b>4:</b> Нанесите 1-3 тонких слоя SRA до линии <b>№. 4</b> на зону свеженанесенного лака.	
3.			Отполируйте зону перехода вручную с использованием тонкоабразивной полироли.	
			При необходимости используйте полировальную машину. Начинайте с тонкоабразивной полироли.	
			*Используйте грубую полироль при необходимости более тщательной обработки.	
			*Полировка с использованием полировальной машины; начните с мягкого полировальника и низкой скорости вращения. Используйте жесткий полировальник, если требуется более тщательная обработка.	



SRA Agent

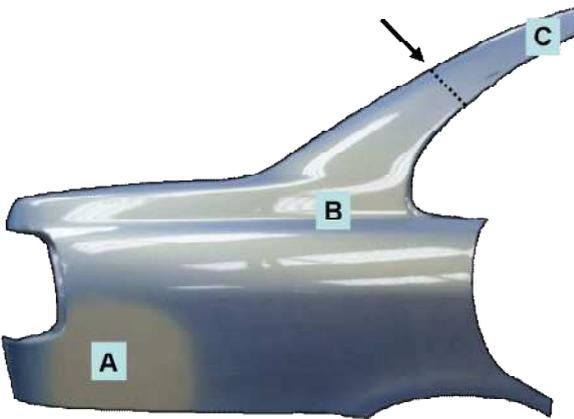
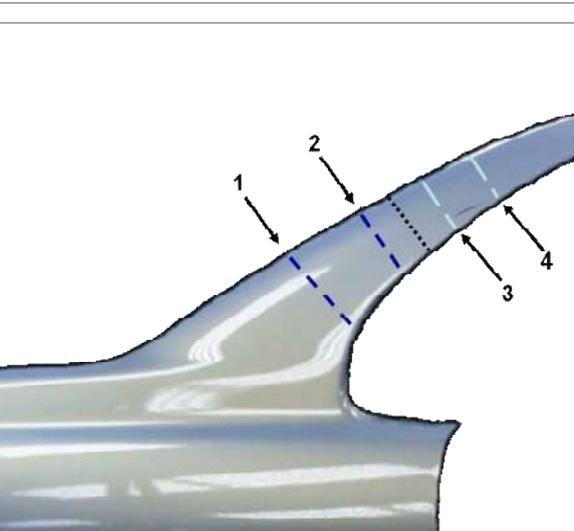
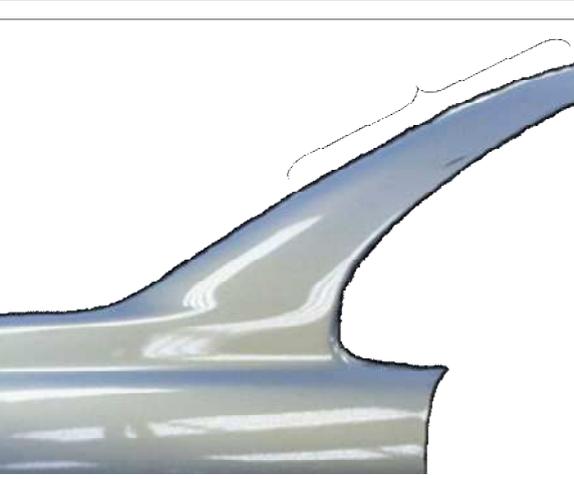
## Плавный переход по лаку. Подготовка и выполнение-1

1.		   	<p><b>A: P500.</b> Шлифование зоны Colorbuild Plus.</p> <p><b>B: P1000/P1500</b> Удаление заводской структуры покрытия до обозначенной линии!</p> <p><b>C: Обработка с абразивной полиролью</b> Отполируйте зону перехода с абразивной полиролью на жестком полировальнике.</p> <p><b>M700</b> Тщательно очистите всю поверхность с M700 или другим подходящим очистителем.</p>	     
2.		    	<p><b>1:</b> Нанесение лака, первый слой до линии <b>No. 1.</b></p> <p><b>2:</b> Нанесение лака, второй слой до линии <b>No. 2.</b></p> <p><b>100:100</b> Добавьте в смешанный лак 100% SRA</p> <p><b>3:</b> Нанесите <u>один тонкий слой</u> смеси с выходом на отполированную область до линии <b>No. 3.</b></p> <p>Применение чистого SRA; финальные шаги. *Не обязательно: Оставьте небольшое количество предыдущей смеси в краскопульте; встряхните перед использованием.</p> <p><b>4:</b> Нанесите 1-3 тонких слоя SRA до линии <b>No. 4</b> на зону свеженанесенного лака.</p>	    
3.		 	<p>Отполируйте зону перехода вручную с использованием тонкоабразивной полироли.</p> <p>При необходимости используйте полировальную машину. Начинайте с тонкоабразивной полироли.</p> <p>*Используйте грубую полироль при необходимости более тщательной обработки.</p> <p>*Полировка с использованием полировальной машины; начните с мягкого полировальника и низкой скорости вращения. Используйте жесткий полировальник, если требуется более тщательная обработка.</p>	 



SRA Agent

## Плавный переход по лаку. Подготовка и выполнение-3

1.		   	<p><b>A: P500.</b> Шлифование зоны Colorbuild Plus.</p> <p><b>B: P1000/P1500</b> Удаление заводской структуры покрытия до обозначенной линии!</p> <p><b>C: P3000 (*Trizact)</b> Обработайте зону перехода с ультратонким абразивом P3000 (*Trizact)</p> <p><b>M700</b> Тщательно очистите всю поверхность с M700 или другим подходящим очистителем.</p>	     
2.		        	<p><b>1:</b> Нанесение лака, первый слой до линии <b>No. 1.</b></p> <p><b>2:</b> Нанесение лака, второй слой до линии <b>No. 2.</b></p> <p><b>100:100</b> Добавьте в смешанный лак 100% SRA</p> <p><b>3:</b> Нанесите <u>один тонкий слой</u> смеси с выходом на заматированную область до линии <b>No. 3.</b></p> <p>Применение чистого SRA; финальные шаги. *Не обязательно: Оставьте небольшое количество предыдущей смеси в краскопульте; встряхните перед использованием.</p> <p><b>4:</b> Нанесите 1-3 тонких слоя SRA до линии <b>No. 4</b> на зону свеженанесенного лака.</p>	        
3.		 	<p>Отполируйте зону перехода вручную с использованием тонкоабразивной полироли.</p> <p>При необходимости используйте полировальную машину. Начинайте с тонкоабразивной полироли.</p> <p>*Используйте грубую полироль при необходимости более тщательной обработки.</p> <p>*Полировка с использованием полировальной машины; начните с мягкого полировальника и низкой скорости вращения. Используйте жесткий полировальник, если требуется более тщательная обработка.</p>	 



SRA Agent